

Общество с ограниченной ответственностью  
«Специальное конструкторское бюро Стройприбор»

ОКП 42 1553

**Измеритель влажности электронный  
Влагомер-МГ4-З**

**руководство по эксплуатации  
Э15.120.004 РЭ**

**паспорт**



Челябинск

# **Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-3**

---



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.31.005.А № 38983

Срок действия до 27 декабря 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители влажности электронные "Влагомер-МГ4" (модификации:  
Влагомер - МГ4-Д; Влагомер - МГ4-Б; Влагомер - МГ4-У; Влагомер - МГ4-З)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СКБ Стройприбор", г. Челябинск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 43674-10

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 101-243-2009 с изменением №1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2019 г. № 3439

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов



20.12.2019 г.

Серия СИ

№ 039683

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЛАГОМЕРА.....</b>	<b>5</b>
1.1 Назначение и область применения .....	5
1.2 Технические характеристики .....	5
1.3 Состав изделия.....	6
1.4 Устройство и принцип работы .....	6
1.5 Маркировка и пломбирование.....	9
1.6 Упаковка .....	10
<b>2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....</b>	<b>10</b>
2.1 Подготовка влагомера к работе.....	10
2.2 Использование влагомера.....	11
<b>3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>26</b>
3.1 Меры безопасности .....	26
3.2 Порядок технического обслуживания влагомеров .....	26
<b>4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ.....</b>	<b>27</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....</b>	<b>28</b>
<b>ПАСПОРТ .....</b>	<b>32</b>

Руководство по эксплуатации (РЭ) включает в себя общие сведения необходимые для изучения и правильной эксплуатации измерителей влажности электронных Влагомер – МГ4-3, далее по тексту – влагомер. РЭ содержит описание принципа действия, технические характеристики, методы контроля и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации влагомеров.

Эксплуатация влагомеров должна проводиться лицами, ознакомленными с принципами работы, конструкцией влагомеров и настоящим РЭ.

## **1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЛАГОМЕРА**

### **1.1 Назначение и область применения**

1.1.1 Влагомер предназначен для измерений влажности сыпучих строительных материалов диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718.

1.1.2 Область применения – строительная индустрия.

### **1.2 Технические характеристики**

1.2.1 Диапазон показаний, %.....	от 1 до 100
1.2.2 Диапазон измерений, %.....	от 1 до 25
1.2.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазоне измерений, %:	
– от 1 до 10.....	± 2
– от 10 до 25.....	± 3
1.2.4 Питание (2 элемента типа АА (LR6)), В...	3 <sup>+0.5</sup> <sub>-1.4</sub>
1.2.5 Потребляемый ток, мА, не более.....	30
1.2.6 Масса, кг, не более:	
– электронного блока.....	0,25
– зондового преобразователя.....	0,185

1.2.7 Габаритные размеры должны быть не более, мм:

- электронного блока..... 175×90×30
- зондового преобразователя..... диаметр 22×410

1.2.8 Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха от плюс 5 °C до 40 °C
- относительная влажность воздуха до 75 %

1.2.9 Влагомер поставляется с установленными градуировочными зависимостями на материалы, перечисленные в режиме «Измерение» п.п. 1.4.3.

1.2.10 Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	IPV-MG4
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V1.01
Цифровой идентификатор ПО	Ox1EDF

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

### **1.3 Состав изделия**

1.3.1 Конструктивно влагомер состоит из электронного блока и зондового преобразователя (рис. 1).

1.3.2 Влагомер поставляется заказчику в потребительской таре.

### **1.4 Устройство и принцип работы**

1.4.1 Принцип работы влагомера основан на диэлькометрическом методе измерения влажности, а именно – на корреляционной зависимости диэлектрической проницаемости материала от содержания в нем влаги при положительных температурах.

1.4.2 Влагомер состоит из преобразователя и электронного

## Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-3

блока на лицевой панели которого размещен двухстрочный цифровой дисплей и клавиатура, состоящая из 6 кнопок: РЕЖИМ,  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ , ВВОД, F и ВКЛ.

Элементы питания размещены под крышкой батарейного отсека на задней стенке электронного блока.

На торцевой поверхности электронного блока размещено гнездо соединительного разъема для подключения зондового преобразователя.



Рисунок 1 – Общий вид измерителя влажности электронного  
Влагомер-МГ4-3

Включение питания влагомера и его выключение производится кратковременным нажатием кнопки **ВКЛ**.

Влагомер оснащен функцией автоматического выключения через 10 минут после окончания работы.

#### **1.4.3 Режимы работы**

Влагомер может находиться в семи различных режимах:

**Режим 1 «Измерение»** В Режиме 1 осуществляется измерение влажности различных видов строительных материалов с возможностью выбора одной из перечисленных ниже градуировочных зависимостей:

- песок вольский;
- песок с модулем крупности МК2.0;
- граншлак;
- отсев каменной пыли;
- зола.

Для перевода влагомера в Режим 1 из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перевести влагомер в основное меню к экрану **«Выбор режима»**, кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  переместить мигающее поле на пункт **«Измерение»** и нажать кнопку **ВВОД**.

**Режим 2 «Материалы пользователя»** В Режиме 2 осуществляется контроль влажности материалов с использованием градуировочных зависимостей, установленных пользователем.

Для перевода влагомера в Режим 2 из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перевести влагомер в основное меню и нажать кнопку **F**, при появлении мигающего сообщения **«Материалы пользователя»** нажать кнопку **ВВОД**.

**Режим 3 «Архив»** В Режиме 3 осуществляется просмотр и удаление содержимого архива.

Для перевода влагомера в Режим 3 из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перевести влагомер в основное меню к экрану **«Выбор режима»**, кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  переместить мигающее поле на пункт **«Архив»** и нажать кнопку **ВВОД**.

**Режим 4 «Градуировка»** В Режиме 4 осуществляется запись характеристик градуировочных зависимостей, установленных пользователем в соответствии с методикой ГОСТ 21718 и приложением 1 к настоящему руководству.

Для перевода влагомера в Режим 4 из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перевести влагомер в основное меню и нажать кнопку **F**, переместить мигающее поле на пункт **«Градуировка»** и нажать кнопку **ВВОД**.

**Режим 5 «Юстировка»** В Режиме 5 производится юстировка и проверка работоспособности влагомера на контрольном образце влажности.

Для перевода влагомера в Режим 5 из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перевести влагомер в основное меню и нажать кнопку **F**, переместить мигающее поле на пункт **«Юстировка»** и нажать кнопку **ВВОД**.

**Режим 6 «ПК»** В Режиме 6 производится передача данных из архива влагомера в компьютер.

Для перевода влагомера в Режим 6 из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перевести влагомер в основное меню к экрану **«Выбор режима»**, кнопками **↑**, **↓** переместить мигающее поле на пункт **«ПК»** и нажать кнопку **ВВОД**.

**Режим 7 «Часы»** В Режиме 7 производится установка календаря и часов реального времени. Для перевода влагомера в Режим 7 из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перевести влагомер в основное меню к экрану **«Выбор режима»**, кнопками **↑**, **↓** переместить мигающее поле на пункт **«Часы»** и нажать кнопку **ВВОД**.

## 1.5 Маркировка и пломбирование

### 1.5.1 Маркировка

На передней панели электронного блока нанесены:

- товарный знак предприятия изготовителя;
- условное обозначение влагомера.

На задней панели электронного блока нанесены:

- товарный знак предприятия изготовителя;
- условное обозначение влагомера;
- знак утверждения типа;
- заводской номер, месяц и год изготовления.

Управляющие элементы маркованы в соответствии с их назначением.

### **1.5.2 Пломбирование**

Влагомер пломбируется при положительных результатах поверки посредством нанесения клейма на пластичный материал. Место пломбирования – углубление для винта расположено под крышкой батарейного отсека.

Сохранность пломб в процессе эксплуатации является обязательным условием принятия рекламаций в случае отказа.

## **1.6 Упаковка**

**1.6.1** Влагомер и комплект принадлежностей должны быть упакованы по варианту внутренней упаковки ВУ-4, вариант защиты по ВЗ-0 ГОСТ 9.014.

# **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

## **2.1 Подготовка влагомера к работе**

**2.1.1.** В зависимости от цели определения влажности количество проб для испытаний и метод их отбора должны быть указаны в соответствующей нормативно-технической документации.

**2.1.2** Подключить преобразователь к электронному блоку и включить питание влагомера. На дисплейе кратковременно выsvечивается тип влагомера и напряжение питания, после чего дисплей имеет вид:

Автоподстройка  
нажмите «F»

(2.1)

Удалить преобразователь на 10-15 см от окружающих предметов и источников электромагнитных излучений и, нажатием кнопки F, произвести его автоподстройку.

При появлении на дисплее сообщения «**Повторите автоподстройку!**», свидетельствующего о нахождении датчика вблизи источника помех, необходимо повторить автоподстройку, изменив пространственное положение датчика.

**Примечание** – При необходимости автоподстройка может производиться в процессе измерений, для чего нажатием кнопки ↓ перевести влагомер в режим «**Автоподстройка**» и нажать кнопку F, удалив преобразователь от окружающих предметов.

Автоподстройку рекомендуется производить через каждые 15-20 минут непрерывной работы влагомера.

## 2.2 Использование влагомера

2.2.1 *Порядок работы в режиме измерений с использованием базовых градуировочных зависимостей*

2.2.1.1 По окончании автоподстройки влагомер устанавливается в режим измерения на материале, испытываемом при предыдущем включении, дисплей имеет вид, например:

песок вольский  
№ 007                  W = 0 %

(2.2)

2.2.1.2 Для проведения измерений необходимо погрузить преобразователь в контролируемый материал на глубину 75 мм (до кольцевой метки на преобразователе) и нажать кнопку F. На дисплее высвечивается порядковый номер и результат единичного измере-

ния, например:

песок вольский	(2.3)
№ 007 $W_1 = 2,2 \%$	

Провести не менее пяти измерений, обращая внимание на положение преобразователя относительно емкости с измеряемым материалом. Слой материала в таре должен быть не менее 120 мм, объем измеряемого материала – не менее 3 литров.

2.2.1.3 Усреднение и запись в архив результатов измерений может проводиться при количестве единичных измерений от пяти до девяти. После выполнения девяти измерений производится автоматическая обработка результатов. При меньшем количестве измерений запись конечного результата измерений ( $\bar{W}$ ) в архив происходит при нажатии кнопки **ВВОД**.

2.2.1.4 Для выполнения измерений на других материалах необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перевести влагомер в основное меню к экрану «*Выбор режима*», дисплей при этом имеет вид:

Измерение	Часы	(2.4)
Архив	ПК	

2.2.1.5 Нажатием кнопок  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  переместить мигающее поле на пункт «*Измерение*», и нажать кнопку **ВВОД**. На дисплее высчитываются материалы:

песок вольск. ► M2	зола	(2.5)
отсев ► граншлак		

2.2.1.6 Нажатием кнопок  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  установить мигающее поле на требуемый материал, например граншлак, и нажать кнопку

**ВВОД**, после чего дисплей имеет вид:

граншлак:  
№ 015            W = 0 %

(2.6)

Измерение влажности выполнить аналогично п. 2.2.1.2.

### **Примечания**

1 По окончании испытаний преобразователь необходимо протереть мягкой влажной ветошью, удалив остатки материала.

2 При появлении на дисплее сообщения «**Замените батарею**» необходимо прекратить измерения и произвести замену батареи.

*2.2.2 Порядок работы в режиме измерений с использованием градуировочных зависимостей, установленных пользователем*

2.2.2.1 Включить питание и перевести влагомер в Режим 2, дисплей имеет вид:

Материалы пользователя

Градуир.            Юстир.

(2.7)

Нажатием кнопки **ВВОД** активировать режим, дисплей имеет вид:

Град [ 1 ]            сыпучие

№ 028            W = 0 %

(2.8)

Кнопкой ↑ возбудить мигание номера градуировочной зависимости, кнопками ↑, ↓ и **ВВОД** выбрать требуемый номер зависимости (от 1 до 9) и выполнить измерение в соответствии с указаниями п. 2.2.1.2.

Возврат к экрану (2.7) производится нажатием кнопки **РЕЖИМ**.

Возврат влагомера из экрана (2.7) в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится нажатием кнопки F.

### 2.2.3 Просмотр содержимого архива

2.2.3.1 Включить питание и перевести влагомер в Режим 3.

Нажатием кнопок ↑, ↓ переместить мигающее поле на пункт «**Архив**» и нажатием кнопки **ВВОД** активировать режим, после чего на дисплее высвечивается результат последнего занесенного в архив измерения:

песок М 2,0	
M009	W = 8,7 %

(2.9)

Просмотр содержимого архива производится нажатием кнопок ↓ и ↑.

2.2.3.2 Для получения информации о дате и времени измерений необходимо нажать кнопку **ВВОД**:

09/02/2010	
M 009	09/01/26

(2.10)

2.2.3.3 Для удаления содержимого данной группы архива необходимо удерживать кнопку **ВВОД** в течение двух секунд, после чего дисплей имеет вид:

Очистить память?
ДА (↑), НЕТ (↓)

(2.11)

Нажатием кнопки ↑ удалить группу архива.

Возврат в основное меню производится нажатием кнопки **РЕЖИМ**.

**Примечание** – Объем архивируемой информации составляет

300 значений.

#### 2.2.4 Порядок работы в режиме «Градуировка»

2.2.4.1 В данном режиме производится занесение характеристик индивидуальных градуировочных зависимостей, установленных пользователем по результатам параллельных испытаний образцов материала сушильно-весовым методом и влагомером.

В влагомере предусмотрена возможность записи характеристик девяти индивидуальных градуировочных зависимостей. При поставке влагомера в каждую из девяти ячеек введена базовая зависимость, в связи с чем занесение индивидуальных градуировочных зависимостей заключается в корректировке базовой путем ввода значений **W** и **K** (см. Приложение).

2.2.4.2 Включить питание и перевести влагомер в Режим 4, после чего дисплей имеет вид:

Град [ 1 ]	сыпучие	(2.12)
$W_1 = \square \square , \square$	$K_1 = \square , \square \square$	

2.2.4.3 Нажатием кнопки **F** возбудить мигание номера ячейки памяти, свободной для занесения характеристик градуировочной зависимости. Кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  и **ВВОД** выбрать номер свободной ячейки памяти (от 1 до 9).


По миганию пункта «**сыпучие**», кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  вывести на дисплей название материала, испытанного с целью установления градуировочной зависимости, например «**сода пищ.**».

2.2.4.4 Кнопкой **ВВОД** возбудить мигание поля  $W_1$ , кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  ввести его значение, например 2,0 %, и зафиксировать кнопкой **ВВОД**. Мигание перемещается на поле  $K_1$ . Кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  установить его значение, например 1,25 и зафиксировать кнопкой **ВВОД**. Дисплей имеет вид, например:

Град. [ 1 ]	сода пищ.
$W_1 = 2,0 \%$	$K_1 = 1,25$

(2.13)

Корректировка базовой зависимости в точке 1 завершена.  
Новая градуировочная зависимость имеет вид:

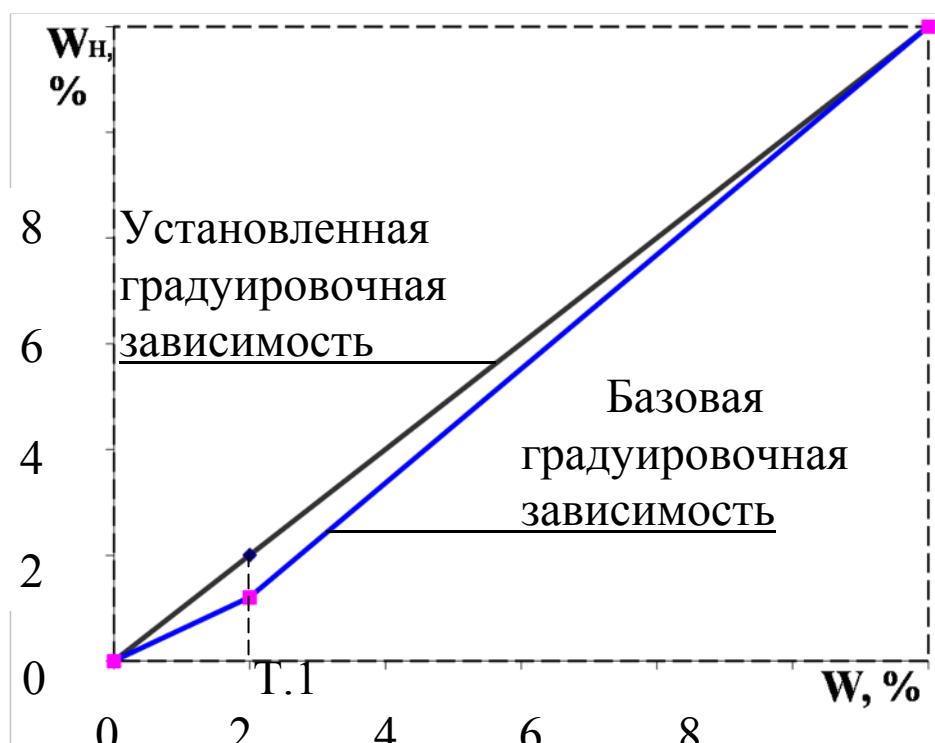

$$K_1 = \frac{W_1}{W_{H1}}$$

где:  $K_1$  – коэффициент совпадения в точке 1;

$W_{H1}$  – среднее значение влажности, определяемое влагомером по базовой зависимости, %;

$W_1$  – среднее значение влажности, определяемое сушильно-весовым методом, %.


2.2.4.5 Кнопкой ↑ вывести на дисплей значения  $W_2$  и  $K_2$  для записи координат зависимости в точке 2 и выполнить операции по п. 2.2.4.4.

Влагомер позволяет произвести корректировку базовой зависимости при количестве точек корректировки от 1 до 9 в

диапазоне показаний от 1 % до 100 %.

Чем больше точек корректировки использовалось для установления градуировочной зависимости, тем меньше погрешность измерения влажности влагомером.

Откорректированная в точках 1 и 2 зависимость примет вид:

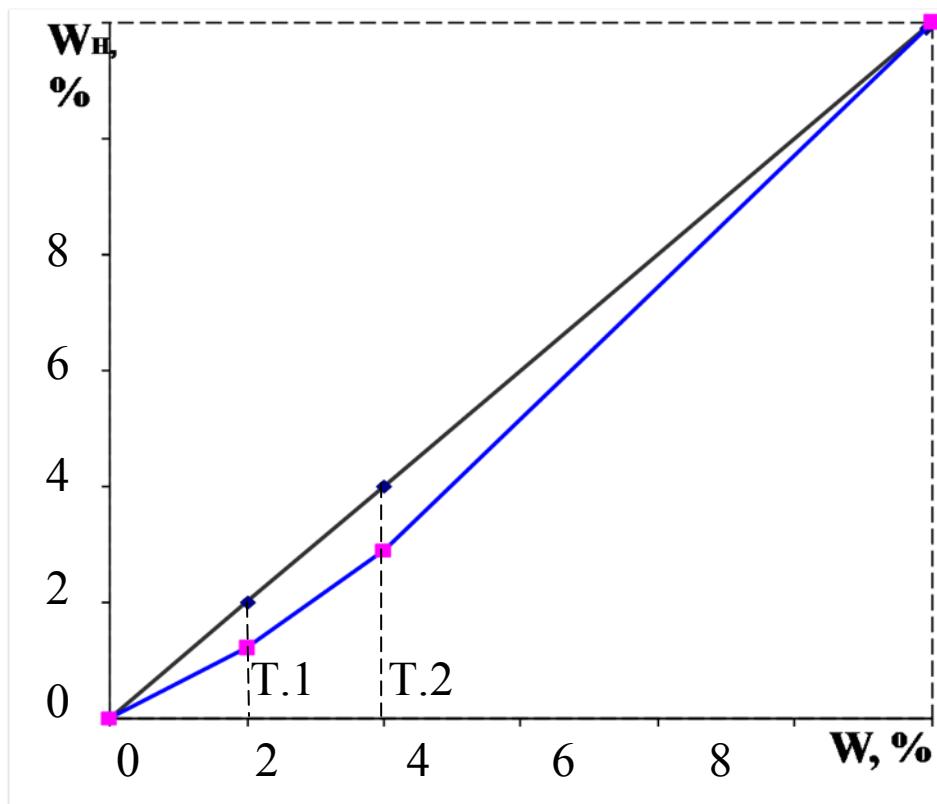

Возврат влагомера к экрану (2.7) производится нажатием кнопки **РЕЖИМ**.

Возврат из экрана (2.7) в основное меню к экрану «*Выбор режима*» производится нажатием кнопки F.

### Примечания

1 При установке  $W = 0 \%$  координата соответствующей точки (T.1...T.9) возвращается в исходное состояние к базовой зависимости.

2 Установленная градуировочная зависимость может в дальнейшем корректироваться в любой точке путем ввода иных значений W и K.

3 В режиме «*Градуировка*» индивидуальные зависимости, установленные пользователем, могут маркироваться названием

соответствующего материала (п.2.2.4.3)

### 2.2.5 Порядок работы в режиме «Юстировка»

В режиме «Юстировка» проводится проверка работоспособности влагомера на контрольном образце и, при необходимости, юстировка (подстройка градуировочных характеристик).

2.2.5.1 Включить питание и перевести влагомер в Режим 5, после чего дисплей имеет вид, например:



Для проверки работоспособности влагомера погрузить преобразователь в контрольный образец, удалить преобразователь с контрольным образцом на 10 – 15 см от окружающих предметов и источников электромагнитных излучений, и выполнить не менее пяти измерений.

Если разность между  $W$  и  $W_{\text{Э}}$  превышает  $\pm 0,6 \%$ , нажатием кнопки **ВВОД** произвести юстировку влагомера.

Возврат в основное меню к экрану «Выбор режима» производится последовательным нажатием кнопок **РЕЖИМ** и **F**.

### 2.2.6 Порядок работы в режиме «ПК»

#### 2.2.6.1 Системные требования к ПК

Для работы программы необходима система, удовлетворяющая следующим требованиям:

- операционная система Windows 95, 98, 98SE, 2000, ME, XP, 7, 8, 10 © Microsoft Corp;
- один свободный USB-порт.

#### 2.2.6.2 Назначение, установка и возможности программы

##### 2.2.6.2.1 Назначение программы

Программа для передачи данных предназначена для работы с

электронным блоком приборов типа Влагомер-МГ4, поставляемых ООО «СКБ Стройприбор». Программа позволяет передавать данные, записанные в архив влагомера, на компьютер.

### 2.2.6.2.2 Установка программы

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

- подсоединить USB-флеш-накопитель с программным обеспечением к ПК;
- открыть папку «*Programs*» на накопителе;
- найти и открыть папку «*Прием данных Влагомер-МГ4*»;
- начать установку, запустив файл *Install.exe*.

После загрузки на экране ПК кликнуть правой кнопкой мыши по кнопке «*Извлечь*». По завершению установки программа будет доступна в меню *ПУСК* → *Программы* → *Стройприбор* → *Прием данных*.

### 2.2.6.2.3 Возможности программы:

- просмотр данных и занесение служебной информации в поле «*Примечание*» для каждого измерения;
- сортировка по любому столбцу таблицы;
- распечатка отчетов;
- дополнение таблиц из памяти влагомера (критерий: дата последней записи в таблице);
- экспорт отчетов в Excel.

### 2.2.6.3 Настройка USB-соединения

2.2.6.3.1 Для настройки USB-соединения необходимо подключить влагомер к компьютеру через USB-порт. Установить драйвер USB, который поставляется вместе с программой связи.

#### 2.2.6.3.2 Автоматическая установка драйвера:

2.2.6.3.3 После того как ОС Windows обнаружила новое устройство, в мастере установки драйверов (см. рис 2), необходимо указать папку с USB драйвером (*X:/Programs/USB driver/*) и нажать кнопку «Далее» (см. рис 3).

#### 2.2.6.3.4 Ручная установка USB драйвера:

- подсоединить USB-флеш-накопитель с программным обеспече-

чением к ПК;

- открыть папку «*Programs*» на накопителе;
- найти и открыть папку «*USB driver*»; – нажать правой клавишей мыши на файле FTDIBUS.INF в выпадающем меню выберите пункт «*Установить*» (см. рис 4);

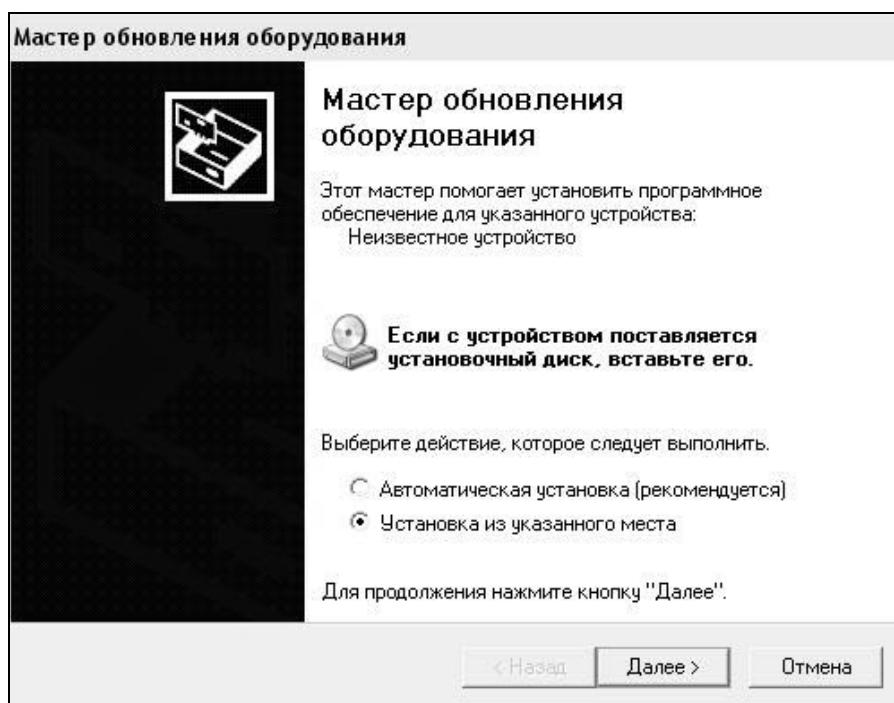


Рисунок 2 - Окно мастера обновления оборудования

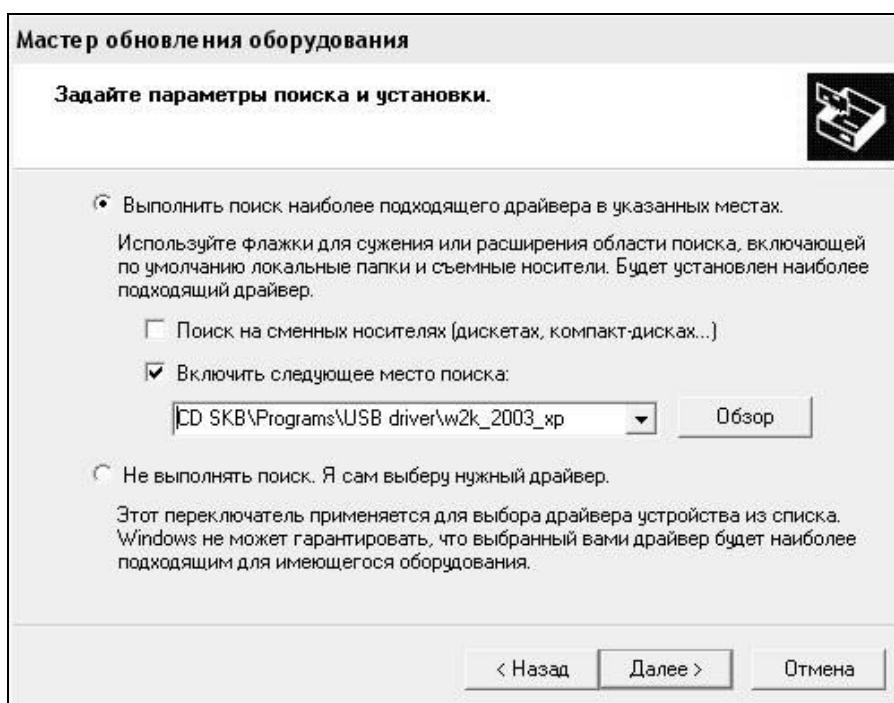


Рисунок 3 - Окно выбора драйвера для установки

# Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-3

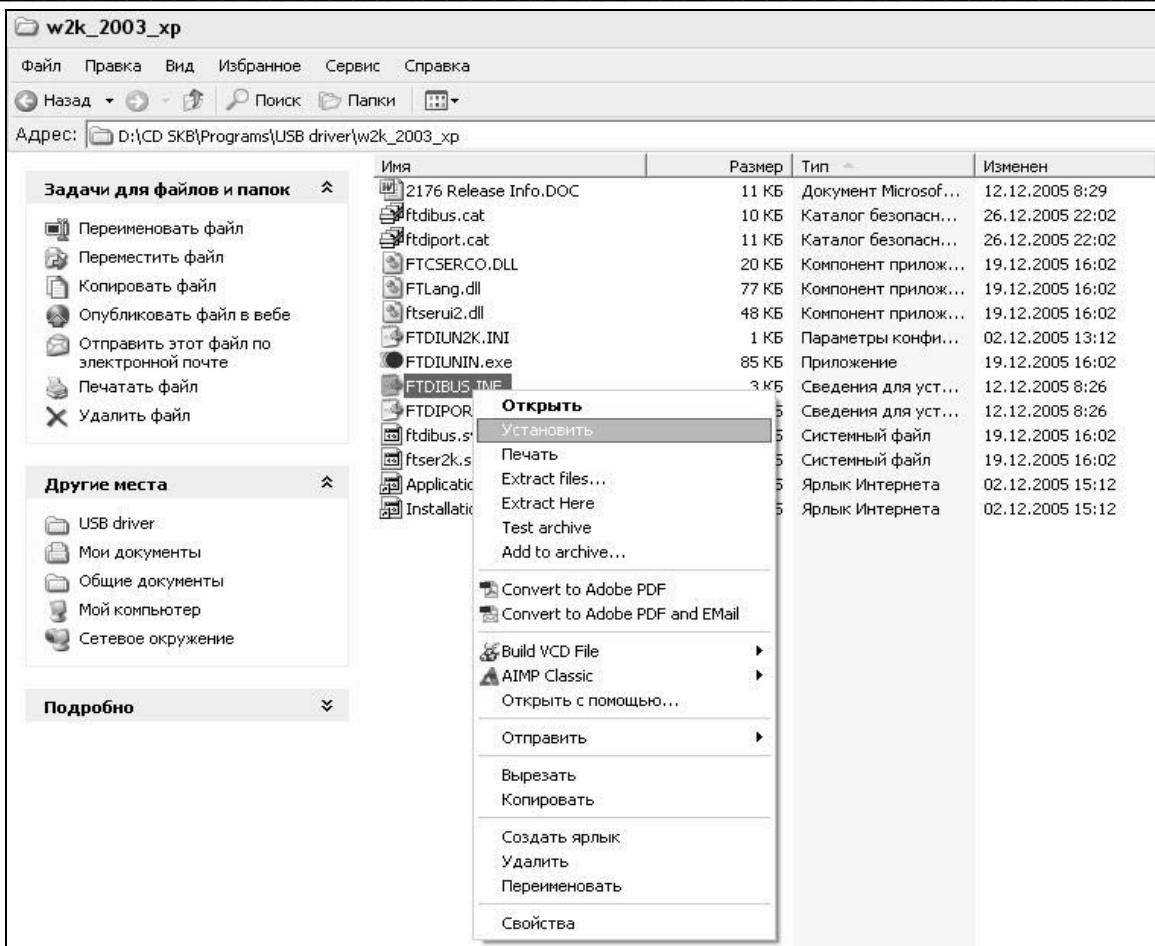


Рисунок 4 - Окно ручной установки драйвера

- нажать правой клавишей мыши на файле FTDIPORT.INF в выпадающем меню выберите пункт «Установить»;
- перезагрузить ОС Windows.

## 2.2.6.4 Подключение влагомера к ПК

2.2.6.4.1 Выключить влагомер и отсоединить датчик.

2.2.6.4.2 Установить электронный блок рядом с компьютером. Для передачи данных используется стандартный USB-порт. Для подключения необходим свободный USB-порт. Подсоединить кабель, поставляемый в комплекте с влагомером, к компьютеру, второй конец подсоединить к электронному блоку.

2.2.6.4.3 Перевести влагомер в режим передачи данных из архива в ПК, для чего, нажатием кнопки **РЕЖИМ** перевести влагомер в основное меню к экрану (1), кнопками  $\uparrow$  и  $\downarrow$  переместить мигающее поле на пункт «*Работа с ПК*» и, нажатием кнопки **ВВОД**, активировать режим, после чего дисплей примет вид:

РАБОТА С ПК  
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

(11)

### 2.2.6.5 Прием данных с влагомера

2.2.6.5.1 Включить компьютер и запустить программу: *ПУСК* → *Программы* → *Стройприбор* → *Прием данных Влагомер-МГ4*.

2.2.6.5.2 Подключить электронный блок влагомера к ПК. При подключении влагомера через USB-порт после установки драйвера необходимо определить номер COM-порта:

- открыть: *ПУСК* → *Панель управления* → *Система* → *Оборудование* → *Диспетчер устройств*;
- открыть список портов: *Диспетчер Устройств* → *Порты* ;
- найти строку *USB Serial Port (COM№)*, в скобках указан номер COM-порта, если номер в скобках «1» настройка завершена - ничего менять не нужно, если номер не «1» необходимо вызвать окно свойств *USB Serial Port (COM №)* (правой клавишей мыши щелкнуть по строке *USB Serial Port (COM№)* и выбрать пункт меню *Свойства*) (см. рис 5), перейти на вкладку *Параметры Окна*, нажать кнопку *Дополнительно/Advanced* (см. рис 6) и в выпадающем списке *Номер Com-порта* выбрать *COM 1* (см. рис 7), нажать кнопку *OK*.

2.2.6.5.3 По окончании процесса определения влагомера компьютером необходимо войти в раздел меню *Операции* и активировать строку *Считать архив*, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. На экране в табличном виде отобразятся данные, считанные из архива влагомера.

2.2.6.5.4 Для редактирования данных необходимо войти в раздел меню *Файл* и активировать строку *Новый*, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. На экране отобразится табличный файл «*Таблица 1*» поверх уже имеющегося файла «*Прием данных*».

## Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-3

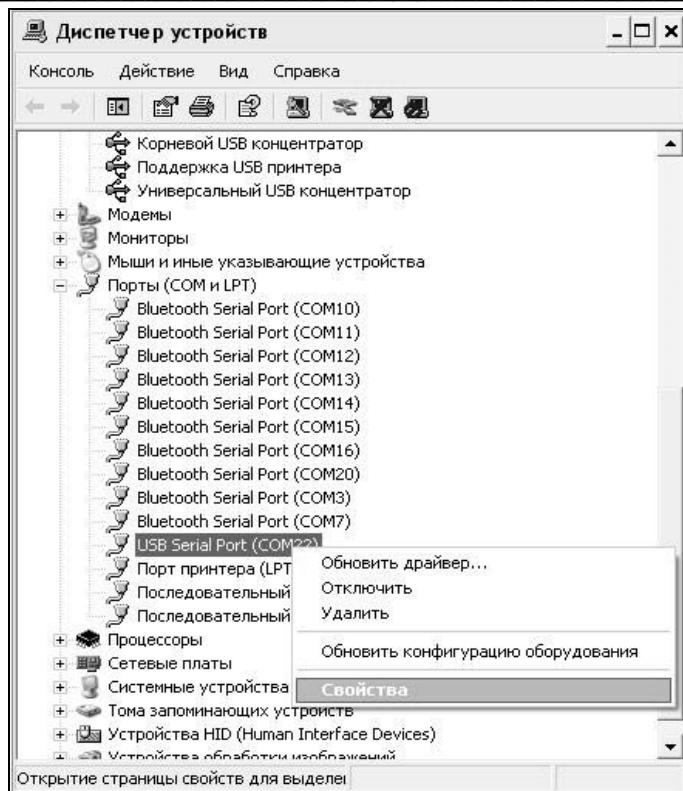


Рисунок 5 - Окно диспетчера устройств

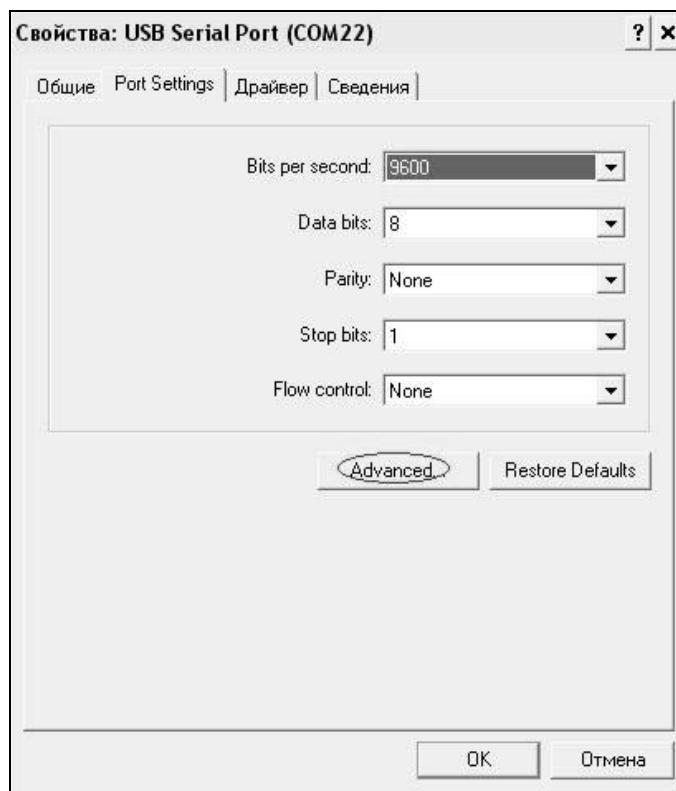


Рисунок 6 - Окно свойств USB-порта

## Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-3

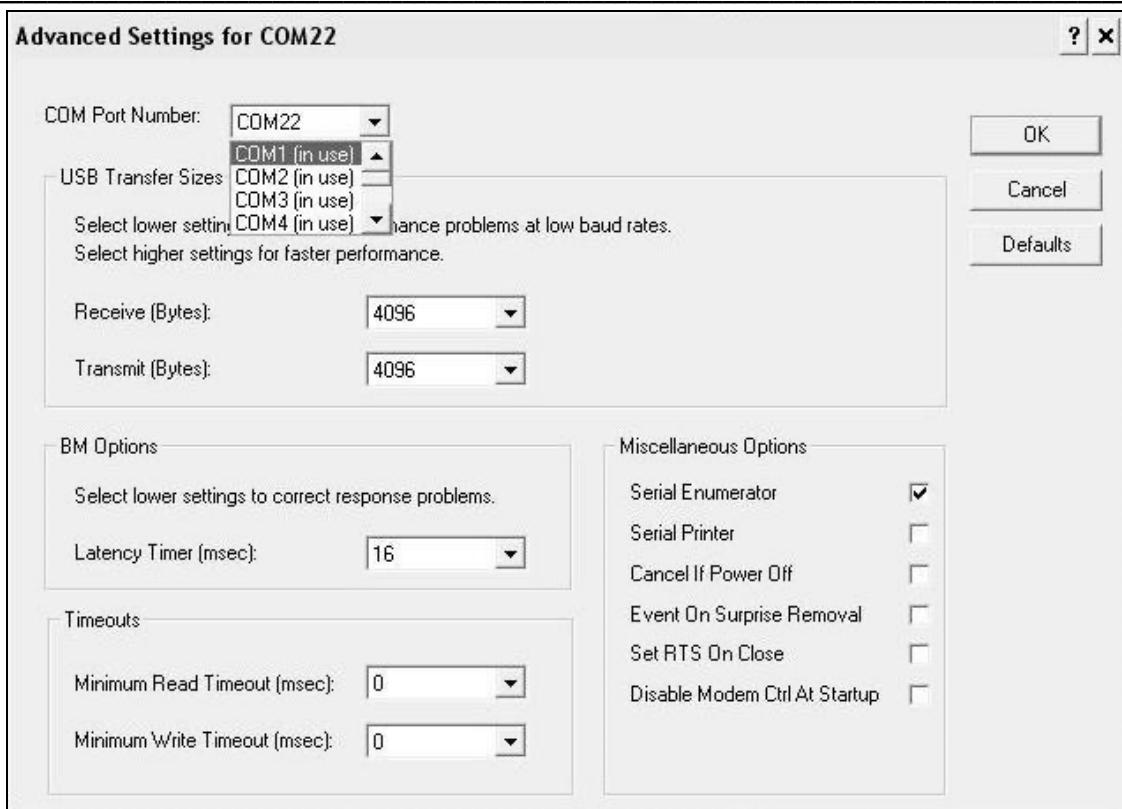


Рисунок 7 - Дополнительные настройки драйвера

2.2.6.5 Сформируйте свою таблицу необходимыми данными методом простого перетаскивания результатов (строк), с нажатой и удерживаемой левой кнопкой мыши, из таблицы «Прием данных» в «Таблицу 1».

Теперь можно:

- удалить ненужные данные;
- добавить примечание;
- экспортировать в Excel;
- распечатать отчет.

2.2.6.6 Подробное описание работы с программой находится в файле справки: *ПУСК → Программы → Страйприбор → Помощь – Влагомер-МГ4*.

2.2.6.7 Если во время передачи данных произошел сбой, на экране ПК появляется сообщение: «*Прибор не обнаружен. Проверьте правильность подключения влагомера согласно инструкции и убедитесь, что прибор находится в режиме связи с ПК*». В этом случае необходимо проверить подключение вторичного

преобразователя, целостность кабеля и работоспособность USB-порта компьютера, к которому подключен вторичный преобразователь, и повторить попытку, нажав кнопку *Создать*.

2.2.6.6 Для возврата в основное меню нажать кнопку **РЕЖИМ**.

2.2.6.7 Графическое отображение измеряемых параметров во времени

Для построения графических зависимостей необходимо:

– выделить диапазон значений (удерживая клавиши Ctrl или Shift);

– нажать на выделенном диапазоне правую кнопку мыши, вызвав контекстное меню, и выбрать пункт меню «График»;

– в открывшемся окне выбрать те зависимости, которые необходимо построить;

– нажать кнопку «Построить».

В процессе просмотра можно производить следующие действия:

– увеличить произвольный участок графика, выделив мышью, удерживая левую кнопку, необходимый диапазон;

– вывести график на принтер (кнопка «Печать»);

– отобразить точки данных, установив флажок в поле «Показывать точки данных».

В нижней части рисунка, за выбранный период наблюдения, через дробь выводится минимальное, среднее и максимальное значения.

2.2.6.8 Для возврата в основное меню нажать кнопку **РЕЖИМ**.

*2.2.7 Порядок работы в режиме «Часы»*

2.2.7.1 Перевести влагомер в Режим 7, дисплей при этом имеет вид, например:

Дата: 10/02/2010

(2.15)

11:03:31

2.2.7.2 При необходимости изменения установок необходимо нажатием кнопки **ВВОД** возбудить мигание числа, кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  внести корректировку и зафиксировать кнопкой **ВВОД**. Далее, по миганию активного параметра, аналогично установить месяц, год, часы, минуты и секунды.

Установленные дата и время сохраняются в программном устройстве влагомера не менее трех лет, после чего батарея CR-2032 должна быть заменена в условиях изготовителя.

Возврат в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится нажатием кнопки **РЕЖИМ**.

## **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **3.1 Меры безопасности**

3.1.1 К работе с влагомером допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при контроле влажности строительных материалов.

3.1.2 Дополнительные мероприятия по технике безопасности, связанные со спецификой проведения контроля, должны быть предусмотрены в технологических картах (картах контроля).

### **3.2 Порядок технического обслуживания влагомеров**

3.2.1 Техническое обслуживание влагомера включает:

- профилактический осмотр;
- планово-профилактический и текущий ремонт.

3.2.2 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от интенсивности эксплуатации влагомера, но не реже одного раза в год.

При профилактическом осмотре проверяется крепление органов управления, плавность их действия и четкость фиксации, состояние соединительных элементов, кабелей и лакокрасочного покрытия.

3.2.3 Планово-профилактический ремонт производится после истечения гарантийного срока не реже одного раза в год. Ремонт включает в себя внешний осмотр, замену органов управления и окраску влагомера (при необходимости).

3.2.4 При текущем ремонте устраняют неисправности, обнаруженные при эксплуатации влагомера. После ремонта проводится поверка влагомера. Текущий ремонт и поверка влагомера проводятся разработчиком-изготовителем.

3.2.5 При необходимости замены элементов питания:

- снять крышку батарейного отсека;
- извлечь неисправную батарею;
- протереть спиртом или бензином контакты батарейного отсека;
- установить новую батарею в отсек, в соответствии с обозначениями на колодке.

Иное включение батарей может привести к выходу влагомера из строя.

## **4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

Влагомеры до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации – периодической поверке.

Проверка влагомеров проводится согласно МП 101-243-2009 «ГСИ. Измерители влажности (влагомеры) строительных материалов. Методика поверки», утвержденной ФГУП «УНИИМ».

Интервал между поверками – 12 месяцев.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

### **Методика установления индивидуальных градуировочных зависимостей влагомера**

При проведении испытаний строительных материалов с целью установления градуировочных зависимостей следует руководствоваться обязательным приложением к ГОСТ 21718.

1 Испытания проводят на образцах (пробах), количество которых должно быть не менее двух.

2 Пробы должны иметь объем не менее 5 литров.

3 Количество точек градуировочной зависимости должно быть не менее шести для всех видов материалов.

4 Промежуточные значения массы каждого образца  $P_i$  определяют по формуле:

$$\Delta P = \frac{1,1 \cdot P_c \cdot W_{\max}}{100 \cdot m} \quad (2)$$

где:  $P_c$  – масса сухого образца (пробы), г;

$W_{\max}$  – заданное максимальное значение влажности, %;

$m$  – число точек градуировочной зависимости.

5 При проведении градуировочных испытаний используют следующее оборудование и материалы:

- весы по ГОСТ 24104-2001 с погрешностью не более 0,1 г;
- сушильный шкаф, обеспечивающий температуру высушивания  $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;
- пакеты из влагонепроницаемой пленки.

6 Массу образцов определяют с погрешностью не более  $\pm 0,1$  г.

7 Порядок проведения испытаний

7.1 Пробы высушивают до постоянной массы  $P_c$  (г) по ГОСТ 8735.

7.2 В пробу материала добавляют расчетную массу воды  $\Delta P$  и тщательно перемешивают.

7.3 Измерение влажности проводят влагомером в нескольких (не менее пяти) точках испытываемого объема материала.

7.4 За результат измерений принимают среднее арифметическое значение влажности  $\bar{W}_{Hi}$  из пяти результатов измерений, полученных на данной пробе материала.

7.5 Последовательность операций по п.п. 7.2...7.3. повторяют на каждой пробе материала.

7.6 Значение влажности  $\bar{W}_{Hi}$ , для каждой точки диапазона вычисляют как среднее арифметическое значение влажности из трех результатов измерений отдельных проб по формуле:

$$\bar{W}_{Hi} = \frac{\bar{W}_{H11} + \bar{W}_{H12} + \dots + \bar{W}_{H1n}}{n}, \text{ где } (3)$$

$\bar{W}_{Hi}$  – относительная влажность материала, определяемая влагомером по установленной градуировочной зависимости, %;

$n$  – количество проб, использованных при градуировке влагомера.

7.7 Значение влажности для каждой точки диапазона  $\bar{W}_i$  в пробах вычисляют как среднее арифметическое значение влажности из трех результатов измерений отдельной пробы по формуле:

$$\bar{W}_i = \frac{\bar{W}_{i1} + \bar{W}_{i2} + \dots + \bar{W}_{in}}{n}, \text{ где } (4)$$

$\bar{W}_i$  – относительная влажность материала, определяемая сушильно-весовым методом, %.

7.8 По полученным соответствующим значениям  $\bar{W}_{Hi}$  и  $\bar{W}_i$  вычисляют коэффициент совпадения влажности  $\bar{W}_{Hi}$ , определяемой влагомером по базовой зависимости, с фактической влажностью  $\bar{W}_i$  в каждой точке диапазона:

$$K_i = \frac{\bar{W}_i}{\bar{W}_{Hi}} \quad (5)$$

Результаты заносят в таблицу , например:


**Таблица 1**

Вид материала	Номер точки диапазона	Относительная влажность образцов $W_i, \%$	Результаты измерений влагомером $W_{Hi}, \%$	Коэффициент К
Сыпучие Граншлак	1	1,9	1,5	1,25
		2,1	1,7	
		$\bar{W}_1 = 2,0$	$\bar{W}_{H1} = 1,6$	
	2	4,6	5,0	0,89
		4,8	5,6	
		$\bar{W}_2 = 4,7$	$\bar{W}_{H2} = 5,3$	
	3	9,2	9,6	0,98
		9,1	9,1	
		$\bar{W}_3 = 9,15$	$\bar{W}_{H3} = 9,35$	
	4	12,2	12,0	1,07
		12,6	11,2	
		$\bar{W}_4 = 12,4$	$\bar{W}_{H4} = 11,6$	
	5	15,3	14,8	1,08
		15,9	14,2	
		$\bar{W}_5 = 15,6$	$\bar{W}_{H5} = 14,5$	
	6	21,3	23,0	0,86
		21,7	26,8	
		$\bar{W}_6 = 21,5$	$\bar{W}_{H6} = 24,9$	

7.9 Ввод значений  $\bar{W}_i$  и  $K_i$  из таблицы 1 в программное устройство влагомера производится в соответствии с указаниями п. 2.2.5 настоящего руководства.

8. Абсолютную погрешность установленной градуировочной зависимости  $\Delta_{zp}$  вычисляют по формуле:

$$\Delta_{zp} = \sqrt{\frac{1}{m(n-1)} \sum_{i=1}^{m \cdot n} (\bar{W}_{Hi} - \bar{W}_i)^2} \quad (6)$$

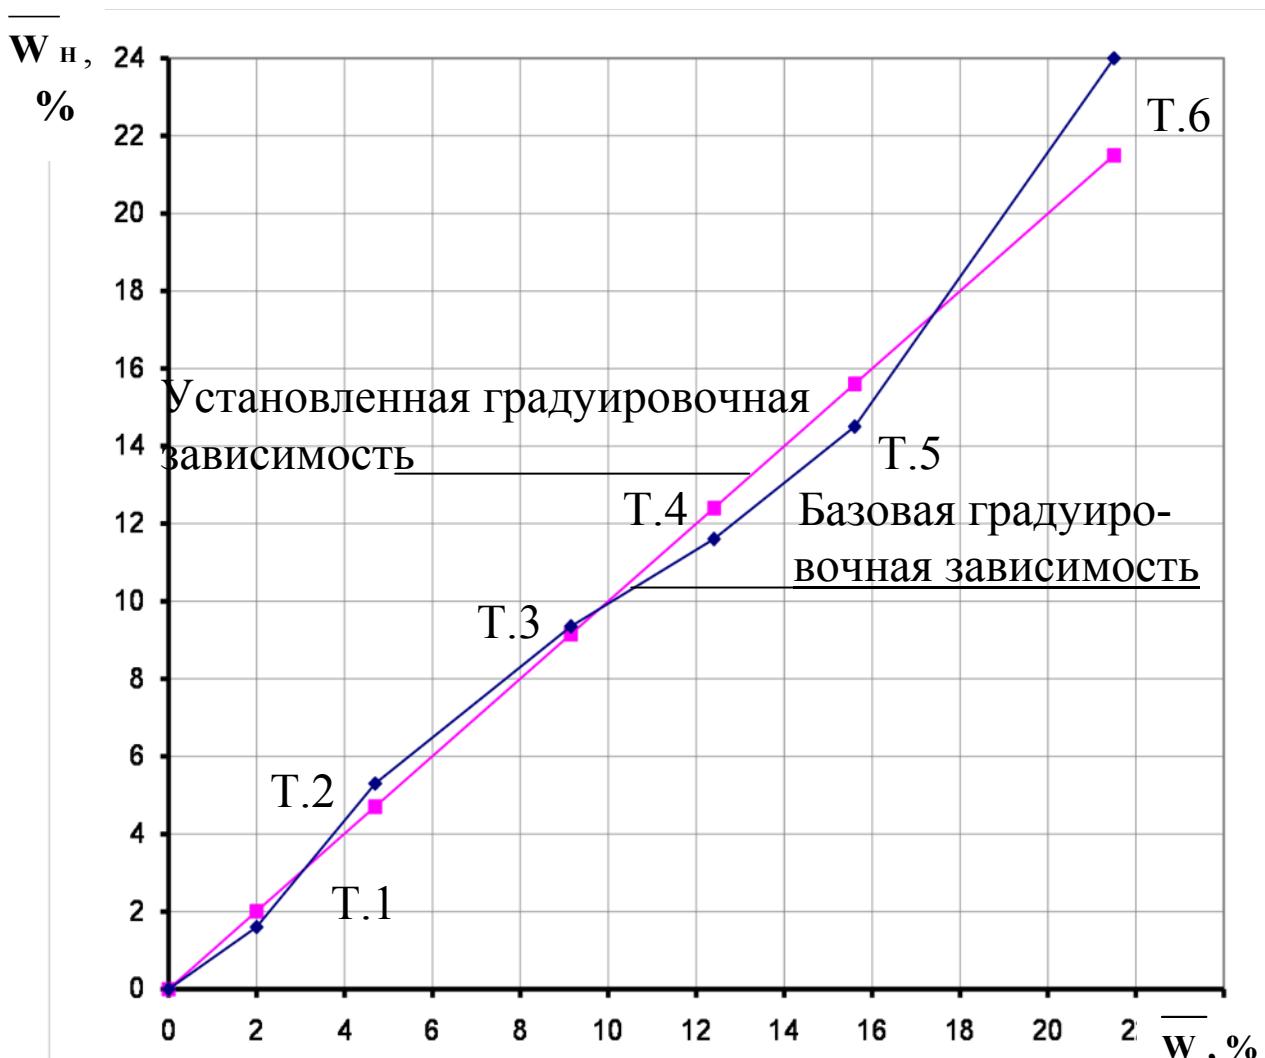

Графическое отображение установленной в точках Т1...Т6 градуировочной зависимости для материала «Граншлак»

**ПАСПОРТ**  
**Измеритель влажности электронный**  
**Влагомер-МГ4-3**

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

1.1 Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-3, далее – влагомер, предназначен для измерения влажности сыпучих строительных материалов диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718.

1.2 Область применения влагомера – строительная индустрия.

**2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 2.1 Диапазон показаний, %.....  | от 1 до 100                       |
| 2.2 Диапазон измерений, %.....  | от 1 до 25                        |
| 2.3 Пределы допускаемой абсолютной по-<br>грешности в диапазоне измерений, %: |                                   |
| – от 1 до 10.....   | ± 2                               |
| – от 10 до 25.....  | ± 3                               |
| 2.4 Питание (2 элемента типа АА (LR6)), В.....                                | 3 <sup>+0.5</sup> <sub>-1.4</sub> |
| 2.5 Потребляемый ток, мА, не более.....                                       | 30                                |
| 2.6 Масса, кг, не более:  |                                   |
| – электронного блока.....   | 0,25                              |
| – зондового преобразователя.....  | 0,185                             |
| 2.7 Габаритные размеры должны быть не бо-<br>лее, мм:                         |                                   |
| – электронного блока.....   | 175×90×30                         |
| – зондового преобразователя.....  | диаметр 22×410                    |
| 2.8 Условия эксплуатации  |                                   |
| – температура окружающего воздуха от плюс 5 °С до 40 °С                       |                                   |
| – относительная влажность воздуха до 75 %                                     |                                   |
| 2.9 Влагомер поставляется с установленными градуировоч-                       |                                   |

ными зависимостями на материалы, перечисленные в режиме «Измерение» п.п. 1.4.3.

2.10 Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	IPV-MG4
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V1.01
Цифровой идентификатор ПО	Ox1EDF

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

### **3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Наименование и условное обозначение	Количество, шт	Примечание
Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-3: – электронный блок – зондовый преобразователь	1 1	
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1	
Контрольный образец	1	
Ремень	1	
Кабель USB	1	
USB-флеш-накопитель с программным обеспечением	1	По спецзаказу

## **4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

4.1 Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-3 № \_\_\_\_\_ соответствует требованиям ТУ 4215-010-12585810-2010 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись лиц, ответственных за приемку)

## **5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие влагомера нормируемым техническим требованиям при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации влагомера – 18 месяцев с даты продажи, указанной в паспорте на влагомер.

5.3 В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты.

Гарантийные обязательства не распространяются на влагомеры с нарушенным клеймом изготовителя и имеющие грубые механические повреждения, а также на элементы питания.

Адреса разработчика-изготовителя:

Фактический: г. Челябинск, ул. Калинина, 11 «Г»

Почтовый: 454084, г.Челябинск, а/я 8538

ООО «СКБ Стройприбор»

Тел./факс: в Челябинске: (351) 277-8-555;  
в Москве: (495) 134-3-555.

E-mail: [info@stroypridor.ru](mailto:info@stroypridor.ru)

[www.stroypridor.ru](http://www.stroypridor.ru)